

HI97707

Máy đo Nitrite thang thấp



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HANNA
instruments®

Gửi Quý khách hang

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sản phẩm của Hanna Instruments.
Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hướng dẫn này sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để sử dụng, vận hành thiết bị một cách hiệu quả.
Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ qua website www.hannavietnam.com hoặc số điện thoại 028 3926 0458/59.

Tất cả bản quyền đã được đăng ký. Sự sao chép toàn bộ hay một phần đều bị cấm nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền - Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA

MỤC LỤC

1. CUNG CẤP BAN ĐẦU	4
2. KIỂM TRA AN TOÀN	5
3. CHỮ VIẾT TẮT	5
4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT	6
5. MÔ TẢ THIẾT BỊ	7
5.1. MÔ TẢ CHUNG.....	7
5.2. MÔ TẢ CHỨC NĂNG.....	8
5.3. ĐỘ ĐÚNG & ĐỘ CHÍNH XÁC	9
5.4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG	9
5.5. HỆ THỐNG QUANG HỌC.....	10
6. CÁCH VẬN HÀNH	11
6.1. KIỂM TRA MÁY: CAL CHECK & HIỆU CHUẨN	11
6.2. CÔNG THỨC HÓA HỌC & CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ	12
6.3. GLP	13
6.4. LƯU & XEM GIÁ TRỊ ĐO	13
6.5. THIẾT LẬP MÁY	14
6.6. THUỐC THỦ & PHỤ KIỆN.....	16
6.7. PHÍM HELP	16
6.8. TÌNH TRẠNG PIN	17
7. MÁY ĐO QUANG.....	18
7.1. CÁCH SỬ DỤNG GÓI THUỐC THỦ	18
7.2. CHUẨN BỊ CUVET	18
8. HƯỚNG DẪN ĐO	20
9. MÔ TẢ LỖI.....	22
10. CÁCH THAY PIN.....	24
11. PHỤ KIỆN MUA RIÊNG	25
11.1. THUỐC THỦ.....	25
11.2. PHỤ KIỆN KHÁC	25
GIẤY CHỨNG NHÂN	26
KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÙNG	26
BẢO HÀNH.....	27

1. CUNG CẤP BAN ĐẦU

Tháo thiết bị và phụ kiện khỏi kiện đóng gói và kiểm tra kỹ để đảm bảo không có bất kỳ hư hại nào trong quá trình vận chuyển. Nếu có bất kì hư hại nào, báo ngay cho nhà phân phối hay trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất của Hanna.

HI97707C được cung cấp kèm vali và các phụ kiện sau :

- Cuvet (2 cái)
- Nắp cuvet (2 cái)
- Nút nhựa (2 cái)
- **A ZERO** - CAL Check Cuvette A
- **HI97707B** - CAL Check Cuvette B đo Nitrite thang thấp
- Khăn lau cuvet
- Kéo
- Pin 1.5V AA Alkaline
- Chứng nhận chuẩn CAL Check
- Chứng nhận chất lượng của sản phẩm
- Hướng dẫn sử dụng

HI97707 được cung cấp trong hộp carton và các phụ kiện sau:

- Cuvet (2 cái)
- Nắp cuvet (2 cái)
- Nút nhựa (2 cái)
- Pin 1.5V AA Alkaline
- Chứng nhận chất lượng của sản phẩm
- Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: Giữ lại toàn bộ thùng đóng gói đến khi nhận thấy các chức năng của máy hoạt động bình thường. Nếu thiết bị có lỗi hoặc khiếm khuyết hãy gửi trả lại chúng tôi trong nguyên trạng đóng gói ban đầu của nó kèm theo đầy đủ các phụ kiện được cấp.

2. KIỂM TRA AN TOÀN



- Hóa chất chứa chất chuẩn có thể gây nguy hại nếu không sử dụng đúng cách.
- Đọc bảng an toàn hóa chất (SDS) trước khi sử dụng.
- Trang bị bảo hộ: Bảo vệ mắt và mặc quần áo phù hợp khi được yêu cầu và thực hiện cẩn thận theo hướng dẫn.
- Sự cố tràn thuốc thử: Nếu xảy ra sự cố tràn thuốc thử, hãy lau sạch ngay lập tức và rửa sạch với nhiều nước. Nếu thuốc thử tiếp xúc với da, rửa kỹ vùng bị tiếp xúc bằng nước. Tránh hít phải hơi thoát ra.
- Xử lý chất thải: Để xử lý đúng bộ thuốc thử và mẫu đã phản ứng, liên hệ với cơ sở xử lý chất thải để được cấp phép.

3. CHỮ VIẾT TẮT

mg/L	milligrams per liter (ppm)
mL	milliliter
°C	degree Celsius
°F	degree Fahrenheit
GLP	Good Laboratory Practice
HDPE	High Density Polyethylene
LED	Light Emitting Diode
LR	Low Range
NIST	National Institute of Standards and Technology

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nitrite LR	Thang đo	0 đến 600 µg/L (theo NO ₂ ⁻ -N)
	Độ phân giải	1 µg/L
	Độ chính xác	±20 µg/L ±4% giá trị đo ở 25 °C
	Phương pháp	Adaptation of the EPA Diazotization Method 354.1
Hệ quang	Nguồn sáng	Light Emitting Diode
	Bước sóng	466 nm
	Độ rộng bộ lọc quang	8 nm
	Độ chính xác bộ lọc quang	±1.0 nm
	Cảm biến ánh sáng	Silicon photocell
	Kiểu cuvet	Tròn (đường kính 22 mm)
Các thông số khác	Tự động lưu dữ liệu	50 kết quả đo
	Màn hình	128 x 64 pixel B/W LCD, có đèn nền
	Tự động tắt	Sau 15 phút không sử dụng (30 phút trước khi đo mẫu)
	Pin	1.5 V AA Alkaline (3 cục)
	Thời lượng pin	> 800 lần đo (không đèn nền)
	Môi trường hoạt động	0-50°C (32-122°F); 0-100% RH, non-serviceable
	Kích thước	142.5 x 102.5 x 50.5 mm
	Khối lượng	380 g (13.4 oz.)
	Chuẩn bảo vệ	IP67, floating case

5. MÔ TẢ THIẾT BỊ

5.1. MÔ TẢ CHUNG

HI97707 là máy đo quang cầm tay, được sản xuất bởi Hanna instruments - nhà sản xuất dụng cụ phân tích có nhiều năm kinh nghiệm. Nó có hệ thống quang học tiên tiến sử dụng Đèn LED và bộ lọc dải hẹp cho phép đọc kết quả chính xác và có độ lặp lại tốt. Hệ thống quang học của máy được bảo vệ khỏi bụi bẩn và nước từ bên ngoài. Máy đo sử dụng một hệ thống đánh dấu vị trí để đảm bảo rằng các cuvet được đặt vào máy ở cùng một vị trí ở mỗi lần đo.

Với chức năng CAL Check, người dùng có thể kiểm tra và hiệu chuẩn lại thiết bị bất cứ lúc nào (nếu cần). Các cuvet CAL Check của Hanna sản xuất theo NIST traceable standards.


Chế độ hướng dẫn tự động được tích hợp sẵn, bao gồm tất cả các bước cần thiết để chuẩn bị mẫu, thuốc thử, giúp người dùng có thể sử dụng mà không cần phải mở hướng dẫn sử dụng.

HI97707 đo nồng độ nitrite từ 0 đến 600 µg/L (ppb) trong mẫu nước. Phương pháp đo đáp ứng theo EPA Diazotization Method 354.1.

HI97707 có thể sử dụng ngoài hiện trường hoặc trong phòng lab, máy có những tính năng nổi bật sau:

- Hệ thống quang học hiện đại
- Có thể kiểm tra, hiệu chuẩn bằng cuvet CAL Check
- Tự động hướng dẫn người dùng
- Tự động lưu giá trị đo
- Chống nước đạt chuẩn IP67
- Tính năng GLP

5.2. FUNCTIONAL DESCRIPTION

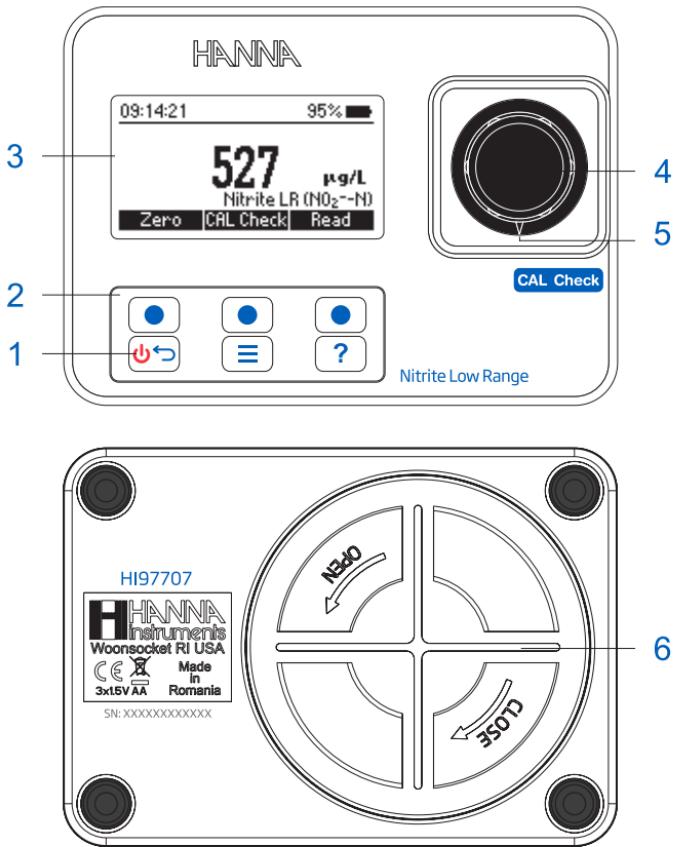

- 1. Nút nguồn ON/OFF
- 2. Bàn phím
- 3. Màn hình LCD
- 4. Khoang chứa cuvet
- 5. Điểm đánh dấu
- 6. Khay pin

Hướng dẫn sử dụng bàn phím


- Phím chức năng, tương ứng chức năng trên màn hình.
- Nhấn giữ để bật/tắt máy. Nhấn 1 lần để trở lại màn hình trước đó.
- Nhấn để truy cập phần thiết lập.
- Nhấn để hiển thị trợ giúp.

5.3. ĐỘ LẶP & ĐỘ CHÍNH XÁC

Độ lặp là kết quả các phép đo lặp lại với nhau. Độ lặp thường được biểu thị bằng độ lệch chuẩn (SD).

Độ chính xác được định nghĩa là sự gần của kết quả thử nghiệm với giá trị thực.

Thông thường, độ lặp tốt thường đi kèm độ chính xác cao, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Xem hình dưới để hiểu rõ hơn.

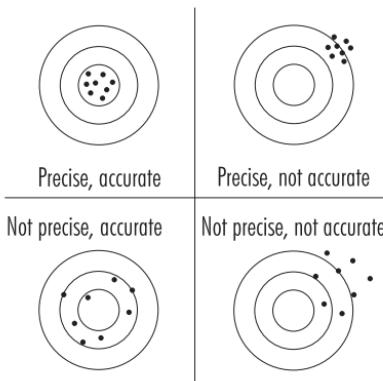

5.4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Hấp thụ ánh sáng là một hiện tượng điển hình của sự tương tác giữa bức xạ điện từ và vật chất. Khi một chùm ánh sáng đi qua một chất, một số bức xạ có thể được hấp thụ bởi các nguyên tử, phân tử hoặc mạng tinh thể.

Nếu chỉ có sự hấp thụ xảy ra, độ hấp thụ sẽ phụ thuộc vào độ dài đường quang đi qua và đặc tính hóa lý của chất đó theo Định luật Lambert-Beer: Nếu các hệ số đều là 1 hằng số, nồng độ của mẫu có thể được xác định dựa trên độ hấp thụ.

Định luật Lambert-Beer:

$$-\log \frac{I}{I_0} = \varepsilon_\lambda c d \text{ hoặc}$$

$$A = \varepsilon_\lambda c d$$

I_0 = cường độ chùm tia sáng tới


I = cường độ chùm tia sáng sau khi bị hấp thụ

ε_λ = hệ số hấp thụ tại bước sóng λ

c = nồng độ của mẫu

d = quãng đường quang đi qua mẫu

5.5. HỆ THỐNG QUANG HỌC

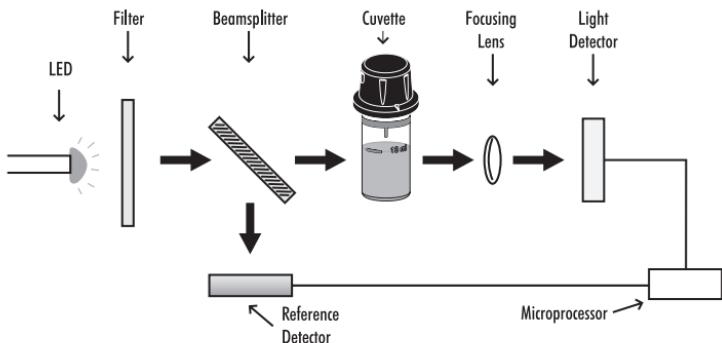

Sơ đồ hệ thống quang học

Cảm biến tham chiếu của quang kế HI97707 sẽ tự bù trừ cho sự sai lệch do biến đổi công suất hoặc thay đổi nhiệt độ môi trường, cung cấp nguồn sáng ổn định khi đo mẫu.

Nguồn sáng LED có hiệu suất vượt trội so với đèn Vonfram. Đèn LED có hiệu suất phát sáng cao hơn nhiều, cung cấp nhiều ánh sáng hơn trong khi sử dụng ít năng lượng hơn. Chúng cũng tạo ra ít nhiệt, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định điện tử. Ngoài ra, đèn LED có dải ánh sáng rộng, trong khi đèn Vonfram có dải sáng xanh/tím kém.

Bộ lọc quang được cải tiến đảm bảo độ chính xác bước sóng lớn hơn và cho phép nhận được tín hiệu mạnh hơn, giúp cho kết quả đo ổn định hơn và sai số bước sóng ít hơn.

Một thấu kính hội tụ sẽ thu thập tất cả ánh sáng ra khỏi cuvet, hạn chế lỗi do cuvet và các vết trầy xước trên cuvet, hạn chế sự cần thiết phải đánh dấu cho cuvet.

6. CÁCH VẬN HÀNH


6.1. KIỂM TRA MÁY: CAL CHECK & HIỆU CHUẨN

Quá trình kiểm tra của **HI97707** là quá trình xác định nồng độ của bộ chuẩn CAL Check. Màn hình CAL Check sẽ hướng dẫn người dùng từng bước kiểm tra và hiệu chuẩn máy (nếu cần).


Cảnh báo: Chỉ được sử dụng bộ Hanna ® CAL Check Standards. Thực hiện đo ở nhiệt độ phòng từ 18°C đến 25°C để có kết quả chính xác nhất.

Lưu ý: Không sử dụng bộ cuvet CAL Check trong chế độ đo và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ bảo quản từ 5°C đến 30°C, không để đông lạnh. Để thực hiện CAL Check làm như sau.

- Nhấn **CAL Check** từ màn hình đo.



Màn hình sẽ hiển thị "Not Available" hoặc thời gian CAL Check gần nhất.




- Nhấn **Check** để bắt đầu CAL Check. Nhấn để hủy bỏ CAL Check và quay lại màn hình chính.
- Dùng phím chức năng để điều chỉnh giá trị cuvet chuẩn. Nhấn **Next** để tiếp tục.




Lưu ý: Giá trị này sẽ được lưu lại để sử dụng cho các lần đo sau. Nếu sử dụng bộ cuvet CAL Check mới, thực hiện lại quá trình CAL Check để cập nhật giá trị.


- Cho cuvet **A ZERO** CAL Check, nhấn **Next**. Màn hình hiển thị "Please wait..." khi đang đo.




5. Cho cuvet HI97707B CAL Check Cuvette B vào máy rồi nhấn **Next**. Màn hình hiển thị “Please wait...” khi đang đo.



6. Sau khi kiểm tra xong màn hình hiển thị:
- “**PASSED**”: Kết quả đạt không cần hiệu chuẩn lại.



- “**OUT OF SPECIFICATION**” và **Calibrate**: Kết quả không đạt, nên hiệu chuẩn lại bằng cách nhấn **Calibrate**. Nhấn **Accept** để xác nhận hoặc **Cancel** để quay lại màn hình trước đó.

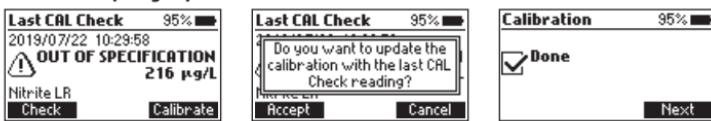


- “**OUT OF SPECIFICATION**”: kết quả không đạt, kiểm tra lại bộ cuvet CAL Check và làm lại lần nữa. Nếu vẫn không đạt, liên hệ với bộ phận kỹ thuật của Hanna Instruments.




6.2. CÔNG THỨC HÓA HỌC & CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ

Máy đã được cài sẵn tính năng chuyển đổi đơn vị. Nhấn **[≡]** và dùng phím chức năng để chọn *Chemical Form*, nhấn **Select**. Dùng phím chức năng để chọn đơn vị mong muốn và nhấn **Select**.



6.3. GLP

Nhấn phím để truy cập vào menu. Sử dụng phím chức năng để chọn GLP và nhấn Select. GLP sẽ hiển thị thời gian hiệu chuẩn gần nhất (nếu có) hoặc hiệu chuẩn nhà máy. Để xóa thông tin hiệu chuẩn gần nhất trước đó và CAL Check, nhấn Clear và làm theo hướng dẫn. Nhấn Yes để xác nhận hoặc nhấn No nếu không muốn xóa thông tin hiệu chuẩn.




6.4. LƯU & XEM LẠI GIÁ TRỊ ĐO


Thiết bị này có chức năng tự động lưu kết quả sau khi đo, tối đa 50 kết quả. Khi bộ nhớ đầy, thiết bị sẽ ghi đè lên dữ liệu cũ nhất.

Người dùng có thể xem và xóa dữ liệu trong phần **Log Recall**.


Nhấn phím để truy cập vào menu. Sử dụng phím chức năng để chọn **Log Recall** và nhấn Select để chọn.



Sử dụng phím chức năng để chọn dữ liệu muốn xem lại và nhấn **Info** để xem thông tin chi tiết. Từ màn hình này, có thể nhấn **Next** và **Previous** để xem thông tin các dữ liệu khác.



Để xóa dữ liệu, nhấn **Delete**. Một thông báo sẽ xuất hiện để xác nhận lại lần nữa.



Nhấn **No** hoặc  để trở lại màn hình trước đó.

Nhấn **Yes** để xác nhận.

Nhấn **Del All** để xóa toàn bộ dữ liệu. Máy sẽ hiển thị màn hình xác nhận lại, nhấn **Yes** để xác nhận hoặc nhấn **No** hoặc  để trở lại.


6.5. THIẾT LẬP MÁY

Nhấn  để truy cập menu. Sử dụng phím chức năng để di chuyển đến **Setup** rồi nhấn **Select**.

Đèn Nền

Tùy chọn: 0 đến 100 %


Nhấn **Modify** để thiết lập đèn nền, sử dụng phím chức năng để thay đổi cường độ đèn nền. Nhấn **Accept** để xác nhận hoặc  để trở lại mà không lưu thay đổi.



Độ Tương Phản

Tùy chọn: 0 đến 100 %

Nhấn **Modify** để thiết lập độ tương phản, sử dụng phím chức năng để thay đổi. Nhấn **Accept** để xác nhận hoặc  để trở lại mà không lưu thay đổi.



Thời Gian

Nhấn **Modify** để thay đổi thời gian. Sử dụng phím chức năng để di chuyển đến phần cần thay đổi rồi nhấn **Edit**, tiếp tục sử dụng phím chức năng để thay đổi giá trị.


Sau đó, nhấn **Accept** để xác nhận hoặc  để trở lại.



Thiết Lập Giờ


Tùy chọn: AM/PM hoặc 24-hour

Dùng phím chức năng để thay đổi định dạng giờ.



Thiết Lập Ngày


Nhấn **Modify** để thay đổi kiểu ngày. Sử dụng phím chức năng để chọn kiểu thiết lập phù hợp rồi nhấn **Accept** để xác nhận hoặc để trở lại menu **Setup** mà không lưu thay đổi.



Số Thập Phân

Tùy chọn: Dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.)

Sử dụng phím chức năng để chọn kiểu đánh dấu số thập phân.



Ngôn Ngữ


Nhấn **Modify** để thay đổi ngôn ngữ. Sử dụng phím chức năng để chọn ngôn ngữ phù hợp rồi nhấn **Accept**.



Âm Báo

Tùy chọn: Enable hoặc Disable


Đây là chức năng bật âm báo cho máy. Sử dụng phím chức năng để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa.



Hướng Dẫn Tự Động


Tùy chọn: Enable hoặc Disable

Khi được kích hoạt, máy sẽ hướng dẫn người dùng từng bước trong quá trình đo.




Thông Tin Máy

Nhấn **Select** để xem chi tiết thông tin máy như mã máy, số seri, phiên bản phần mềm, ngôn ngữ. Nhấn để trở lại menu Setup.




Phục Hồi Về Trạng Thái Xuất Xưởng

Nhấn **Select** để phục hồi về trạng thái xuất xưởng, tiếp tục nhấn **Accept** để xác nhận hoặc **Cancel** để trở lại.




6.6. THUỐC THỬ & PHỤ KIỆN

Nhấn phím để vào menu tùy chỉnh. Dùng phím chức năng để chọn **Reagents/Accessories** và nhấn **Select** để truy cập vào danh sách thuốc thử và phụ kiện. Nhấn phím để trở lại.



6.7. PHÍM HELP

HI97707 được tích hợp phím  và có thể kích hoạt bất cứ khi nào cần.




Thiết bị sẽ hiển thị thông tin về màn hình đang được chọn. Dùng phím chức năng để xem các thông tin ở bên dưới.

Để trở lại, nhấn phím  hoặc .


6.8. TÌNH TRẠNG PIN

Máy sẽ tự động kiểm tra pin khi khởi động. Màn hình sẽ hiển thị logo Hanna Instruments® khi đang trong quá trình kiểm tra. Sau khi kiểm tra thành công máy đã sẵn sàng để đo. Biểu tượng pin trên màn hình sẽ cho biết tình trạng pin:


- Pin đầy



- Pin dưới 10%, cần thay pin



- Pin rất thấp, cần thay pin mới ngay




Máy sẽ tự động tắt sau 15 phút không sử dụng. Nếu máy đã được zero nhưng chưa đo mẫu, thời gian chờ sẽ tăng lên 30 phút.

7. MÁY ĐO QUANG

7.1. CÁCH SỬ DỤNG GÓI THUỐC THỬ

1. Dùng kéo cắt gói thuốc thử theo đường đứt nét.
2. Đẩy hai đầu gói lại tạo dạng phễu.
3. Đổ thuốc thử vào cuvet.

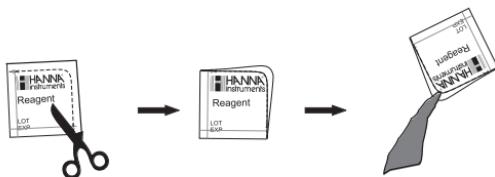

7.2. CHUẨN BỊ CUVET

Trộn đúng cách rất quan trọng để giúp phép đo có độ lặp tốt. Phương pháp trộn thuốc thử phù hợp sẽ được ghi rõ trong phần hướng dẫn đo.

Phương pháp trộn bằng cách “lắc đều nhẹ nhàng” có ký hiệu như sau:



Để tránh rơi rớt hóa chất và giúp kết quả đo chính xác hơn, đóng nắp cuvet đen.



Trước khi đặt cuvet vào khoang đo, phải đảm bảo bên ngoài cuvet khô và không có dấu vân tay, dầu

hoặc chất bẩn. Sử dụng khăn lau HI731318 hoặc giấy không bụi để lau sạch cuvette trước khi đặt vào bên trong máy.



Khi lắc cuvet có thể tạo bong bóng khí trong mẫu cho kết quả cao hơn thực tế, nên lắc nhẹ để loại bỏ bọt khí trước khi đo.

Đừng để mẫu phản ứng bên ngoài quá lâu sau khi bỏ thuốc thử, điều này có thể làm kết quả bị sai.

Khi cần đo nhiều mẫu liên tục, nên lấy giá trị zero mới cho mỗi mẫu và dùng cùng cuvet để đo và zero.

Sau khi đo xong, nên rửa cuvet ngay để tránh bị nhuộm màu.

Tất cả thời gian phản ứng trong hướng dẫn này ở 25°C (77°F). Thông thường, cần tăng thời gian phản ứng khi nhiệt độ < 20°C (68°F) và giảm khi nhiệt độ > 25 °C

8. HƯỚNG DẪN ĐO

THUỐC THỬ

Mã	Mô tả	Số lượng
HI93707-0	Thuốc thử Nitrite LR	1 gói

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

HI93707-01 Thuốc thử Nitrite LR - 100 lần đo

HI93707-03 Thuốc thử Nitrite LR - 300 lần đo

Các phụ kiện khác xem phần PHỤ KIỆN.



QUY TRÌNH ĐO

Lưu ý: Nếu chế độ hướng dẫn bị vô hiệu hóa, làm theo quy trình sau. Nếu chế độ hướng dẫn được kích hoạt, nhấn Measure và làm theo hướng dẫn trên màn hình.


- Thêm 10 mL mẫu vào cuvet (lên đến vạch mức). Đậy nút nhựa và đóng nắp cuvet.




- Cho cuvet vào máy, cần đảm bảo phần đánh dấu trên nắp và trên máy trùng nhau.
- Nhấn Zero. Màn hình hiển thị “-0.0-” khi đó máy đã được zero và sẵn sàng để đo mẫu.

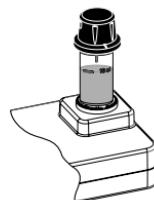


- Lấy cuvet ra khỏi máy.
- Thêm vào cuvet 1 gói thuốc thử HI93707-0. Đậy nút nhựa và đóng nắp cuvet. Lắc đều nhẹ nhàng trong 15 giây.

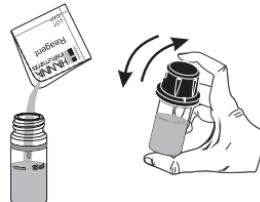


- Cho cuvet vào máy, cần đảm bảo phần đánh dấu trên nắp và trên máy trùng nhau.

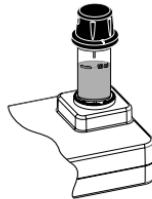

- Nhấn **Read**. Màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược 15 phút trước khi đo. Để bỏ qua đồng hồ đếm ngược, nhấn **Read** 2 lần. Khi hết giờ máy sẽ đo mẫu và hiển thị kết quả theo **$\mu\text{g/L}$ nitrite-nitrogen (NO_2^- -N)**.

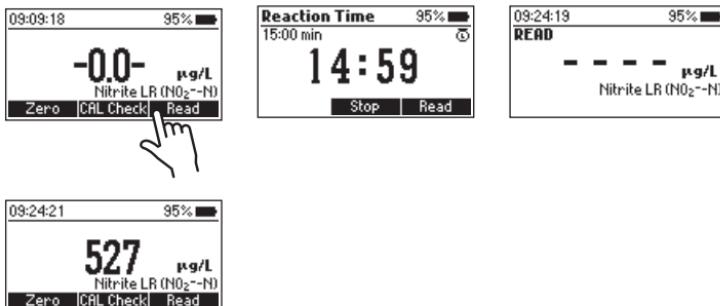

- Nhấn **≡** và sử dụng phím chức năng để chọn **Chemical Form**.



- Sử dụng phím chức năng và nhấn **Select** để chuyển kết quả sang **$\mu\text{g/L}$ nitrite (NO_2^-)** và **sodium nitrite (NaNO_2)**.




THÀNH PHẦN GÂY NHIỄU


- Các ion Antimonious (Sb), Auric (Au), Bismuth (Bi), Chloroplatinate (PtCl_6^{2-}), Cu, Fe (Fe^{2+} , Fe^{3+}), Hg, Pb, Ag, các chất có tính oxi hóa hoặc khử mạnh.
- Nitrate trên 100 mg/L làm kết quả đo được cao hơn thực tế.

9. MÔ TẢ LỖI


Thiết bị sẽ hiển thị thông báo khi có phát sinh lỗi hoặc giá trị đo ngoài thang. Xem chi tiết theo mô tả bên dưới.



Có ánh sáng bên ngoài tràn vào.
Cần kiểm tra lại vị trí đặt cuvet.
Nếu vẫn có lỗi, vui lòng liên hệ với
Hanna Instruments.



Thứ tự cho cuvet zero và cuvet mẫu
vào máy bị sai, nên đổi lại thứ tự và
làm lại.



Có quá nhiều ánh sáng hoặc thiết
bị không thể điều chỉnh ánh sáng.
Vui lòng kiểm tra lại cuvet để đảm
bảo không có chất rắn lơ lửng bên
trong.



Nhiệt độ của máy ngoài khoảng
cho phép (0 - 50 °C)



Nhiệt độ bên trong máy thay đổi
đột ngột sau khi zero, cần zero lại.




Giá trị đo ngoài thang cho phép.
Cần kiểm tra lại cuvet, cách chuẩn
bị mẫu và quy trình đo.


MÔ TẢ LỖI




Thông tin thời gian bị mất, cần được thiết lập lại. Nếu vẫn có lỗi, vui lòng liên hệ Hanna Instruments




Lỗi ngôn ngữ, cần khởi động lại máy. Nếu vẫn có lỗi, vui lòng liên hệ Hanna Instruments.



Pin đã hết, cần thay pin mới để tiếp tục sử dụng



Chế độ hướng dẫn (Tutorial Mode) đã được kích hoạt. Nhấn **Continue** và làm theo hướng dẫn trên màn hình.




Có lỗi nghiêm trọng xuất hiện, cần khởi động lại máy. Nếu vẫn có lỗi, vui lòng liên hệ Hanna Instruments.

10. CÁCH THAY PIN

Để thay pin cho máy, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

- Tắt máy bằng cách giữ phím .
- Tháo nắp đậy pin bằng cách vặn ngược chiều kim đồng hồ.
- Lấy pin cũ ra, thay bằng 3 cục pin mới 1.5V AA
- Đậy khay pin bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ.

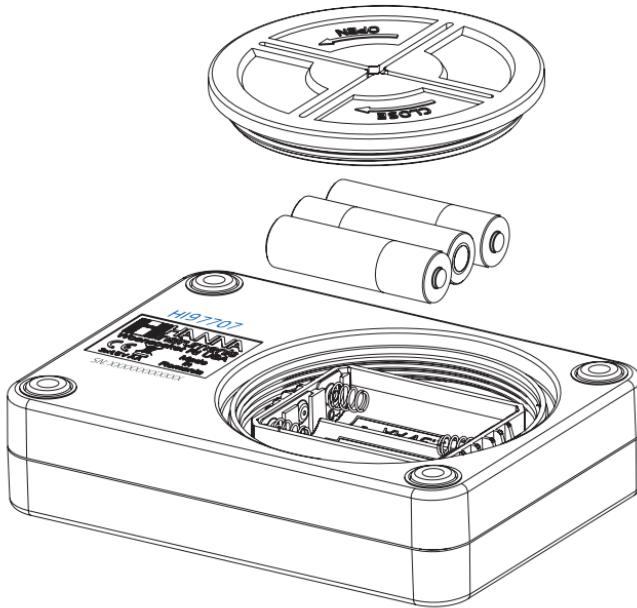

11. PHỤ KIỆN MUA RIÊNG

11.1. THUỐC THỬ

Mã	Mô tả
HI93707-01	Thuốc thử Nitrite LR - 100 lần đo
HI93707-03	Thuốc thử Nitrite LR - 300 lần đo

11.2. PHỤ KIỆN

Mã	Mô tả
HI7101412	vali cho máy HI977xx và 2 cuvet CAL Check
HI731318	Khăn lau cuvet (4 cái)
HI731331	Cuvet thủy tinh (4 cái)
HI731336N	Nắp cuvet (4 cái)
HI93703-50	Dung dịch rửa cuvet (230 mL)
HI97707-11	Bộ cuvet CAL Check® đo Nitrite LR

GIẤY CHỨNG NHẬN

Tất cả các dụng của Hanna Instruments đều tuân thủ CE European Directives.



RoHS
compliant

Xử lý thiết bị điện & điện tử. Sản phẩm không nên được xử lý như chất thải gia đình mà nên gửi cho điểm thu gom thích hợp để tái chế nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Xử lý pin thải. Sản phẩm này sử dụng pin, không thải bỏ chúng với chất thải gia đình khác mà nên gửi chúng cho điểm thu gom thích hợp để tái chế.

Đảm bảo xử lý đúng sản phẩm và pin, ngăn ngừa hậu quả tiêu cực tiềm ẩn cho môi trường và sức khỏe con người. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ dịch vụ xử lý chất thải tại địa phương, ở nơi mua hàng hoặc truy cập www.hannainst.com.



KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÙNG

Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đảm bảo rằng nó hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn và môi trường mà nó được sử dụng. Việc tùy biến thiết bị có thể làm giảm hiệu suất máy. Vì sự an toàn của bạn và máy, không sử dụng hoặc lưu trữ máy trong môi trường độc hại.

BẢO HÀNH

KHÔNG BẢO HÀNH NẾU KHÔNG CÓ PHIẾU BẢO HÀNH và các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng, tùy tiện tháo máy hay do thiếu sự bảo dưỡng máy như yêu cầu.

HI97707 được bảo hành 12 tháng cho máy để phòng các khiếm khuyết do sản xuất và do vật liệu chế tạo máy xuất hiện trong quá trình dùng thiết bị theo đúng mục đích sử dụng và đúng chế độ bảo dưỡng như hướng dẫn. Việc bảo hành bao gồm sửa chữa và miễn phí công thay thế phụ tùng chỉ khi máy bị lỗi do quá trình chế tạo.

Nếu có yêu cầu bảo trì sửa chữa, hãy liên hệ nhà phân phối thiết bị cho quý khách. Nếu trong thời gian bảo hành, hãy báo mã số thiết bị, ngày mua, số seri và tình trạng hư hỏng. Nếu việc sửa chữa không có trong chế độ bảo hành, quý khách sẽ được thông báo trước các cước phí cần trả.

Trường hợp gửi thiết bị về Hanna Instruments, hãy liên hệ phòng kỹ thuật trước 028.39260.457, sau đó gửi hàng kèm phiếu bảo hành (Người gửi tự trả cước). Khi vận chuyển, cần đảm bảo khâu đóng gói để bảo vệ hàng an toàn.

TRỤ SỞ CHÍNH

Hanna Instruments Inc.
Highland Industrial Park
584 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
www.hannainst.com

VĂN PHÒNG SỞ TẠI

Hanna Instruments Việt Nam
208 Nguyễn Trãi, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 028 3826 0457/58/59
Website: www.hannavietnam.com



MAN97707

Printed in ROMANIA